

**YASKAWA**  
**安川 数字交流伺服**  
**安装调试说明书**


(2004.7版本)



## 目 录

1. 安川连接示意图
2. 通电前的检查
3. 通电时的检查
4. 安川伺服驱动器的参数设定
5. 安川伺服驱动器的伺服增益调整

## 1. 安川连接示意图

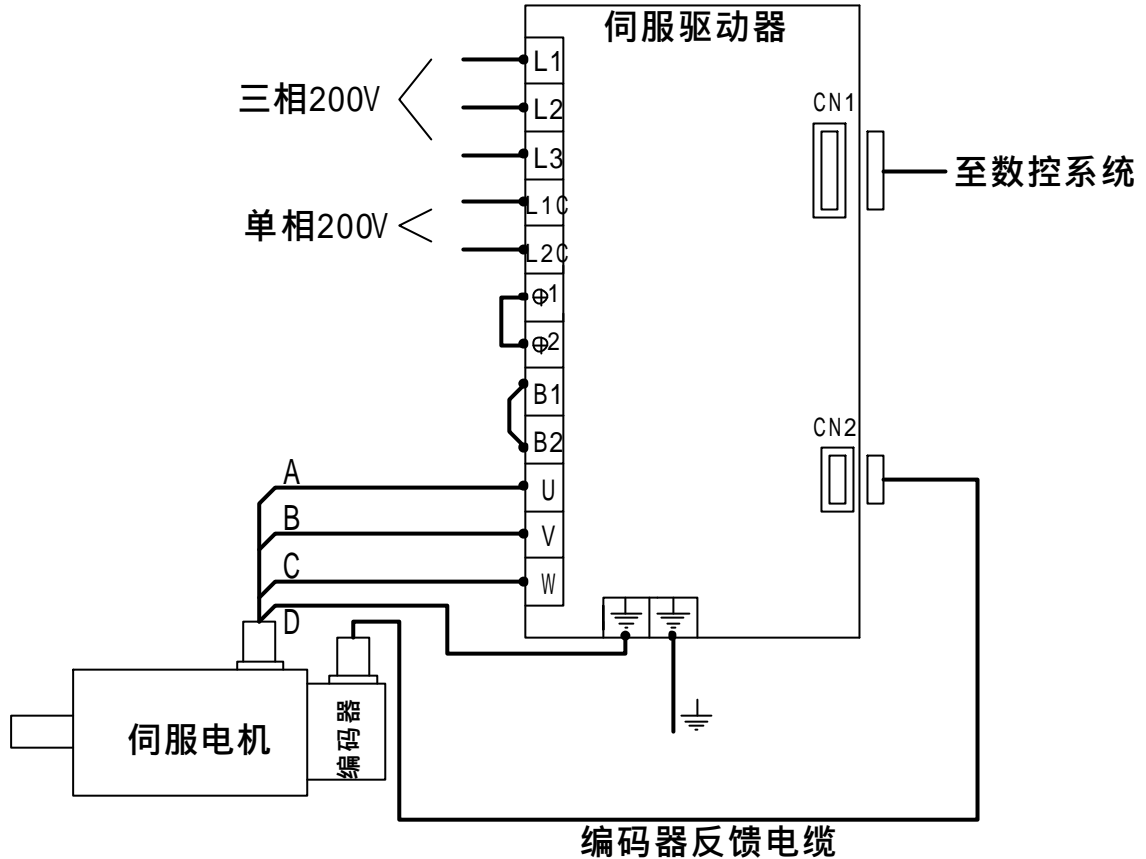


**重要提示：** 由于电机和编码器是同轴连接，因此，在电机轴端安装带轮或联轴器时，请勿敲击。否则，会损坏编码器。（此种情况，不在安川的保修范围！）




## 2. 通电前的检查

1) 确认安川伺服驱动器和电机插头的连接，相序是否正确：

A. SGMGH 电机，不带刹车制动器的连接：

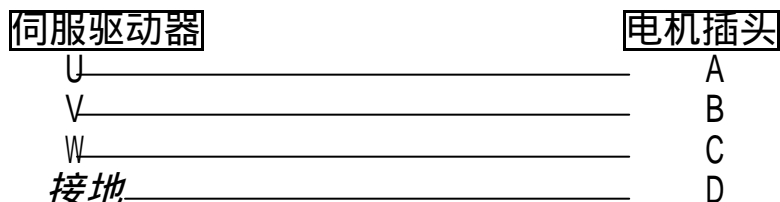


B. SGMGH 电机 0.5KW-4.4KW，带刹车制动器电机的连接：

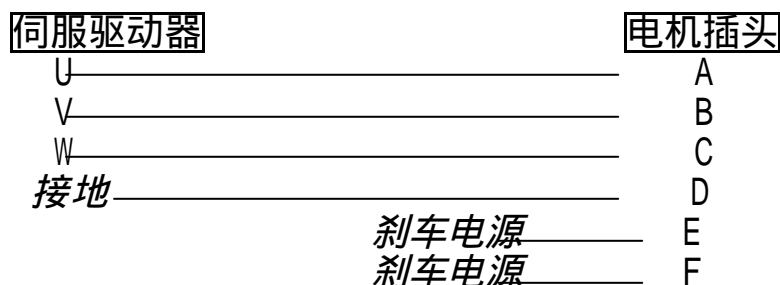

刹车电源为：DC90V（无极性）

C. SGMGH 电机 5.5KW-15KW，带刹车制动器电机的连接：

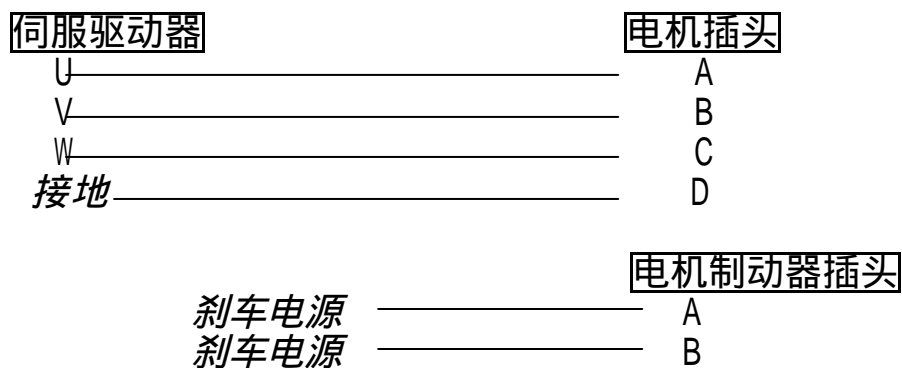

刹车电源为：DC90V（无极性）

**注：1. 相序错误，通电时会发生电机抖动现象。**

**2. 相线与“接地”短路，会发生过载报警。**



2) 确认安川伺服驱动器 CN2 和伺服电机编码器联接正确，  
接插件螺丝拧紧。

3) 确认伺服驱动器 CN1 和数控系统的插头联接正确，  
接插件螺丝拧紧。

### 3. 通电时的检查

1) 确认三相主电路输入电压在 200V-220V 范围内。

**建议用户选用 380V/200V 的三相伺服变压器。**

2) 确认单相辅助电路输入电压在 200V-220V 范围内。

### 4. 安川伺服驱动器的参数设定

安川伺服驱动器参数,操作方法如下: (1) 参数密码设定;

(2) 用户参数和功能参数的设定;

#### 1) 参数密码设定


 
为防止任意修改参数,将“Fn010”辅助功能参数,设定:

- “0000” 允许改写 PnXXX 的用户参数,及部分辅助功能“FnXXX”参数。
- “0001” 禁止改写 PnXXX 的用户参数,及部分辅助功能“FnXXX”参数。


## ▪ 操作方法：

A. 按下 MODE/SET 键  , 进入如下显示页面


 
F n 0 0 0

B. 按  或  键 选择 “Fn010”。如下：


F n 0 1 0

C. 按  键 一秒钟以上, 显示“Fn010”中当前的数值:

P. 0 0 0 0

D. 按  或  键 修改参数为：“P.0001”。

P. 0 0 0 1

E. 按住,  键 , 显示器显示: “donE” , 当显示器有

一秒钟的闪烁时, 设定完成, 显示返回到 “P.0001”。

F.  键 显示器显示返回到:


F n 0 1 0

## 2) 用户参数和功能参数的设定方法



 安川伺服驱动器参数有用户参数和功能参数二种, 参数号范围为: Pn000 ~ Pn601; 当各参数号的参数内容显示为 “XXXXX” 时, 为用户参数; 当各参数号的参数内容显示为 “n.XXXX” 时, 为功能选择参数。


▪ 操作方法：


A. 按下 MODE/SET 键  , 进入如下显示页面：




\* 参数号:100 号



(按  或  键, 可选择想要修改的参数号)

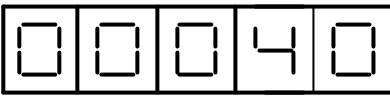
B. 按  一秒钟以上, 显示参数号“ Pn100 ”中当前的参


数值, 显示如图:  (用户参数)


或显示如图:  (功能选择参数)。

C. 按  键, 选择要修改的数值位置。

 D. 用  或  键, 变更数值。如: “ 40 ” 改为 “ 100 ”



E. 按下  键, 一秒钟以上, 数据显示闪烁, 并被保存。

F. 按下  键, 一秒钟以上, 显示返回到显示参数号

“ Pn100 ” 页面。

### 3) 安川伺服驱动器参数表

安川伺服驱动器和凯恩帝数控系统相配时，只需设定以下参数(见参数表)；其余参数，一般情况下，不用修改。

#### 参数表

参数号	参 数	设置值	功 能
Pn000	功能选择	n.0010	n.0010 ↘ 设定电机旋转方向；设“1”改变电机旋转反向。 ↘ 设定控制方式为：“1”位置控制方式。
Pn200	指令脉冲输入方式功能选择	n.0101	n.0101 ↘ “1”正反双路脉冲指令(正逻辑电平) (设定从控制器送给驱动器的指令脉冲的类型)
Pn202	电子齿轮比(分子)	需计算	根据不同螺距的丝杆与带轮比计算确定，计算方法如下：  $\frac{\text{参数 202 号}}{\text{参数 203 号}} = \frac{\text{编码器条纹数}(32768) \times 4}{\text{丝杠螺距} \times \text{带轮比} \times 1000}$ (以上,分子、分母数值可约分成整数)； 参数设置范围： 1/100 分子/分母 100 注：1. KND 系统内的电子齿轮比需设置为： CMR/CMD=1：1 (确保 0.001 的分辨率)。 2. 如果是数控车床,X 轴用直径编程， 则以上计算公式中,分母还应乘以 2， 即： $\text{丝杠螺距} \times \text{带轮比} \times 1000 \times 2$
Pn203	电子齿轮比(分母)	需计算	
Pn50A	功能选择	n.8100	n.8100 ↘ 使用/S-ON 信号(伺服启动信号)。 ↘ 伺服驱动器上，“正向超程功能无效”。
Pn50B	功能选择	n.6548	n.6548 ↘ 伺服驱动器上，“负向超程功能无效”。
Pn50E	功能选择	n.0000	配 KND 系统时,设置为“0000”，详细见安川手册
Pn50F	功能选择(当电机带刹车时需设置)	n.0200	n.0200 ↘ 伺服驱动器上,CN1 插头的 27 和 28 脚用作控制刹车用的 24V 中间继电器的控制信号/BK。





## 安川数字交流伺服调试说明书

Pn506	伺服关时，在电机停止情况下，刹车延时时间	根据具体要求设定	注：设定单位以“10ms”为单位。 出厂时设为“0”。 (当电机带刹车时需设置)
Pn507	伺服关时，电机在转动情况下，刹车开始参数	根据具体要求设定	注：电机在转动情况下，伺服关断时，当电机低于此参数设定的转速时，电机刹车才开始动作。 设定单位以“转”为单位。 出厂时设为“100”。 (当电机带刹车时需设置) (Pn507 和 Pn508 满足一个条件，刹车就开始动作)
Pn508	伺服关时，电机在转动情况下，刹车延时时间	根据具体要求设定	注：电机在转动情况下，伺服关断时，延时此参数设定的时间后半部，电机刹车才开始动作。 设定单位以“10ms”为单位。 出厂时设为“50”(即500ms)。 (当电机带刹车时需设置) (Pn507 和 Pn508 满足一个条件，刹车就开始动作)


The diagram illustrates the timing sequence for the servo brake system. It shows three signals over time: '伺服ON' (Servo ON), '电机转速' (Motor Speed), and '制动器释放' (Brake Release). When '伺服ON' transitions from high to low (labeled '伺服OFF'), the '电机转速' begins to decay. The '制动器动作' (Brake Actuation) occurs when the motor speed reaches a threshold defined by parameter Pn507. The '制动器释放' (Brake Release) occurs after a delay from the start of brake actuation, defined by parameter Pn508.

## 5. 安川伺服驱动器的伺服增益调整

根据上表设置好安川伺服驱动器参数后，开始调整伺服性能，步骤如下：

- (1) 确认或修改 Pn110 参数值为 n.XXX0 (X 表示不需改变)。
- (2) 开关一次驱动器电源。
- (3) 控制器手动方式用中低速运行机床工作台。

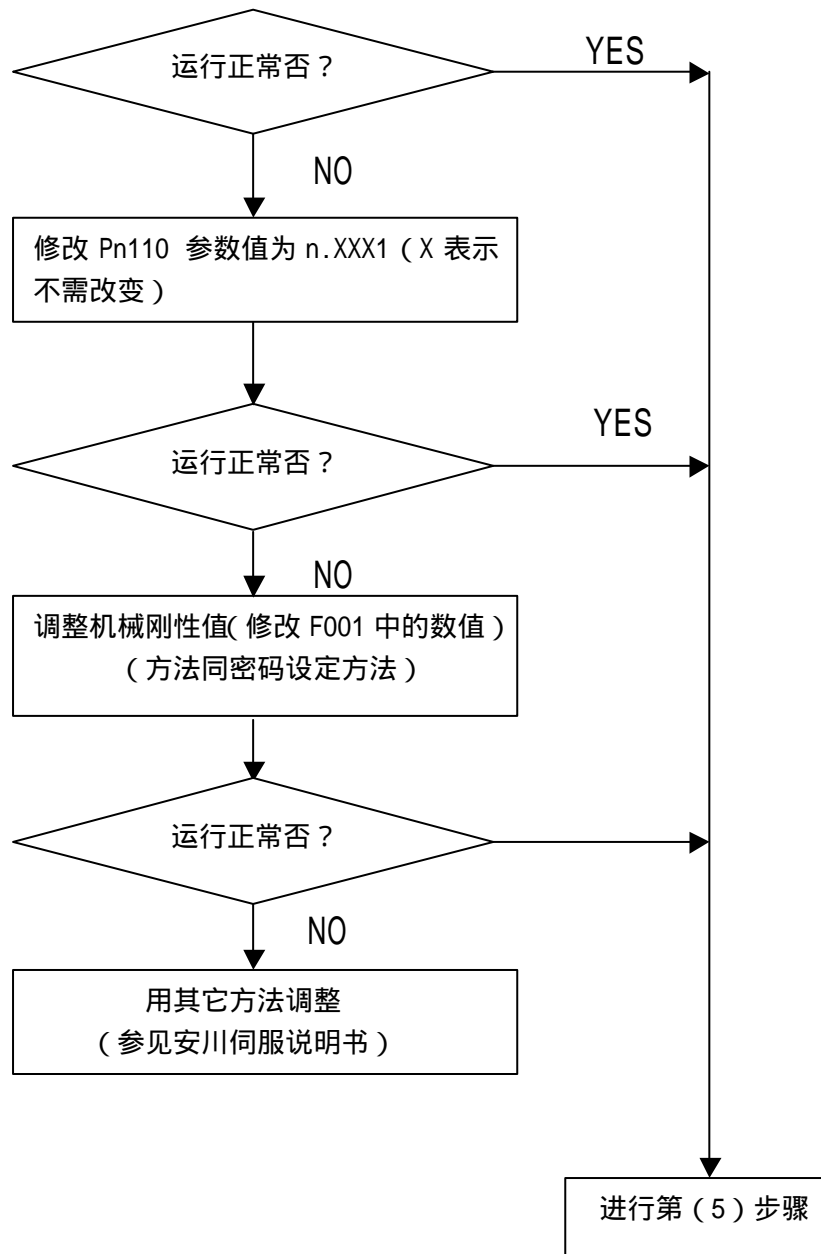

(4)




(5) 将调整好的结果进行保存。 ▸ 操作方法：

A. 按下 MODE/SET 键 ，进入如下显示页面


F	n	0	0	0
---	---	---	---	---

B. 按  或  键 选择“Fn007”。如下：

F	n	0	0	7
---	---	---	---	---

C. 按  键 一秒钟以上，显示“Fn007”中当前的数值：

d	0	2	0	0
---	---	---	---	---

D. 按住， 键，显示器显示：“donE”，当显示器有

一秒钟的闪烁时，设定完成，显示返回到“d0200”。

F.  键 显示器显示返回到：

F	n	0	0	7
---	---	---	---	---

完成参数写入。

(6) 修改 Pn110 参数值为 n.XXX2 (X 表示不需改变)，中止伺服性能调整。

注：F001 机械刚性值的数值范围为“1—10”，数值越大刚性越大。

(驱动器初始值为“4”)

**注意：开始这“常规自动增益调节”前，将机床工作台放在中间位置！**